





559866-67 IL

תורגם מההוראות המקוריות


**D25404K
D25405K**

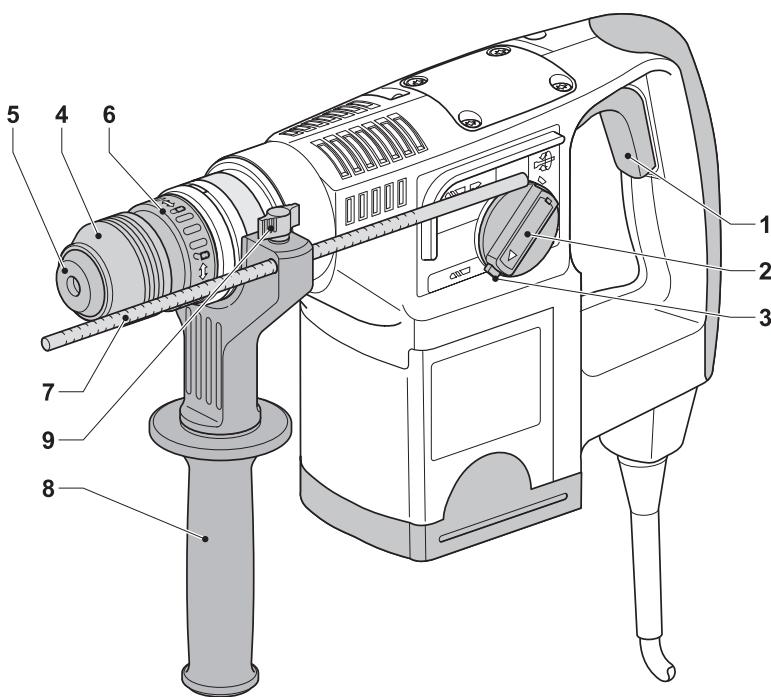


A

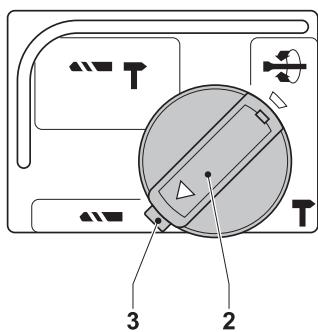



B

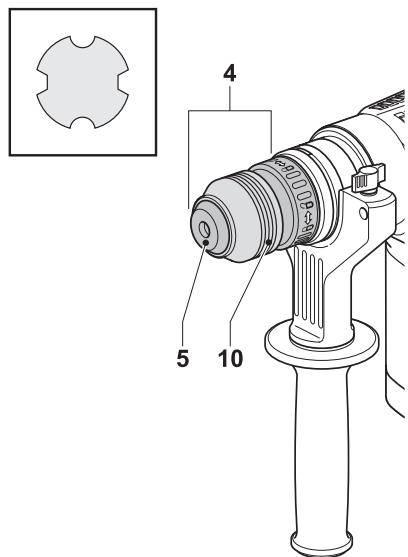


C

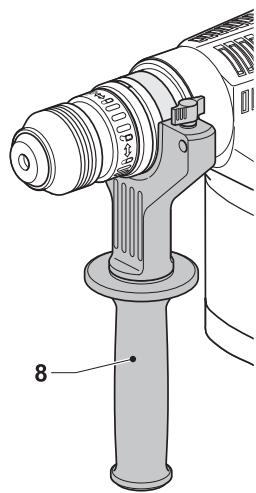

D

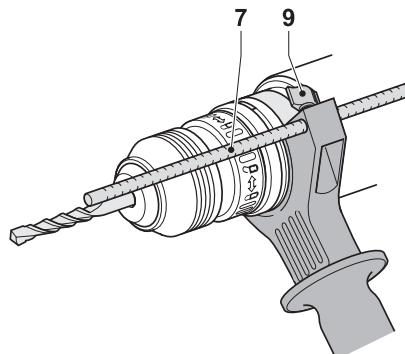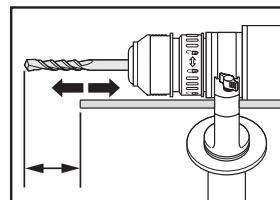

E

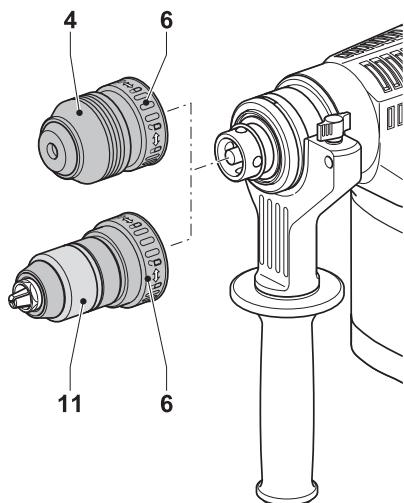

F

(D25405K) מתקדים מסוג °SDS-plus	2
(D25405K) איזטמל °SDS-plus	1
מדירק למשתמש	1
תרשים מפורק	1

- בדוק את הכליל, החלקים והאביזרים לנזק שהיה עלול לגרום בהולר המשלוח.
- קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו לפני הפעלת הכליל.

טיואר (A) ציור (A)

המקדחה הרוטטת שלר המיעדת לעבודה ממוצצת, מדגם D25404K/D25405K תוכנה לבייצוע עבודות קידום, קיוחו במצב הקשה וגם לבייצוע עבודות איזטמל, ישוני הריסה וקדחת ליבת במערכות מקדח כוס בעל שני מתק"ש.

1	מתג בקרת המהירות
2	בורר מצב עבודה
3	נועל בטיחות
4	מחזק כל'
5	כיסוי אבק
6	קוולר נעליה
7	מוט כוונון עומק
8	דיית צד
9	תפס הידוק של מוט כוונון עומק

עמד מגביל ממוצע

כל דגמי המקדחות הרוטטות האלה מצוידים במצמד מגביל ממוצע המפחיתה את מומנט התגובה המרבי המועבר אל המפעיל במרקחה של תפיסת המקדח. תוכנה זו מונעת גם את התפשה והעירה המוחלטת של הממסרה ומונע החשמל. מומנט הנתק של המצמד מגביל המומנט נקבע במפעול ואינו ניתן לשנותו.

תפקידים משתנה

תוכנת המהירות המשתנה מאפשרת לבנות את מהירות הסיכון בהדרגה ורק למנוע מהמקדח לשנות את מיקומו מהמיקום המיועד של הקדח בזמן התחלת הקידום. תוכנה זו גם מפחיתה את מומנט התגובה המועבר אל מערכת התמסורת ועל המפעיל אם מתחילה להפעיל את פועלות הקידום כשהמקדח נעה בחור קיימ.

בטיחות חשמלית

המנוע החשמלי בכל' זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד. לפניה חיבור היל' לרשת החשמל ודאי תמיד שמתהמת הרשת מתאים למתח העבודה של הכליל, הרשום על לוחית הזיהוי שלו.

כל' זה של דה-וולט מבודד בבדיקה כולל על-פי תקן EN 50144 (D25405K); אך הוא אינו זמין לא רקמה.



ברכוטינו!

בחורת לרכוש כל' של חברת דה-וולט (DeWALT). שנים רבות של ניסיון, פיתוח מוצריהם וחדשנות מבטחים שהברת דה-וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המKENZUIM בכל' עבודה חשמליים.

נתוניים טכניים

D25405K	D25404K	מתח
230	230	וולט
900	900	ואט
		הספק כיסיה
		מיהירות מרבית
730 - 0	730 - 0	ול"ד
620 - 0	620 - 0	ול"ד
4.8 - 0	4.8 - 0	J
16/40/32	16/40/32	M"מ
24	24	בפלדה/עץ/בטון
		מצבי איזטמל
		כשר קידוח עם מקדח
90	90	M"מ
°SDS-plus	°SDS-plus	היען
58	58	מ"מ
4.8	4.8	ק"ג
		משקל

תיכים:

כלים לעבודה במתח 230 וולט 10 אמפר, בקו ההזנה

בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים:



מצין סכנה של פגיעה גופנית, מוות או נזק לכלי בעקבות אי-ציות להוראות ולאזהרות המפורטות בחוברת זו.



מצין סכנה התחשמלוות.



תכלות הארזה

ארזה זו מכיל:

1	מקדחה רוטטת לעבודה ממוצצת
1	ידיית צד
1	מוט כוונון עומק
1	תיבת חלקיים
1	תפסונית ללא מפתח (D25405K)
1	(D25405K גונן)
1	משקפי גון (D25405K)
1	כפפות עבודה (D25405K)
1	(D25405K)
4	ארגז כלים קשיח (D25405K HSS פלדת חיטוך מהירה)
4	(Bradpoint D25405K מסוג K Flatwood D25405K מסוג K)
2	

- הכנס את קנה הכליל אל מוחזיק הכליל (4).
- דוחף את הכליל פנימה ושובב אותו מעט עד שהוא מתאים להריצים.
- משור את הכליל כדי לוודא שהוא נעול במקומו כהלה. פעולה ההקשה מחיבת שתכליל יכול לזרז באפונן צרי מספר סנטימטרים כאשר הוא געוי במוחזיק הכליל.
- כדי להסיר את הכליל, משור לאחרור את שרול הנעליה של מוחזיק הכליל (10) ומושך והוציא את הכליל.

התקנת ידית הצד (צ'יר D)

- ניתן להתקין את ידית הצד (8) כך שתתאים לשימוש ימני או שמאלי.
- הקפד תמיד להשתמש במקדחה כשידות הצד מותקןת כהלה.
- הרפה את הדיזוק ידית הצד.
- עבור מושתמשים ימניים, החלק את חבק ידית הצד מעל לקולר שמאחורי מוחזיק הכליל, כשהידית פונה לשמאלי.
- עבור מושתמשים שמאליים, החלק את חבק ידית הצד מעל לקולר שמאחורי מוחזיק הכליל, כשהידית פונה לימני.
- סובב את ידית הצד למצב הרצוי והדק מחדש את הידית.



קביעת עומק הקידום (צ'יר E)

- התקין את המקדח החדשously כפי שפורטו לעיל.
- הרפה את בורג הידוק מוט כוון העומק (9).
- התקין את מוט כוון העומק (7) דרך החור שבתಪוף הידוק של המוט.
- כוון את עומק החיבור כפי שמוצאו.
- הדק את בורג הידוק של מוט כוון העומק.

החלפת מוחזיק הכליל בתפסונית (צ'יר F)

- התפסונית ללא מפתח DT7018 היא התפסונית הסטנדרטית של דגם K D25405K וכן ניתן לרכוש אותה כAPOFIZIA עבור דגם K D25404K.
- סובב את קולר הנעליה (6) למצב שחרור ומשוך האופציה עברת הידוק הכליל (4).
 - דוחף את התפסונית (11) אל כosh הכליל וסובב את קולר הנעליה למצב נעול.
 - להחלפת התפסונית במוחזיק הכליל, הראשית יש להסיר את התפסונית באותנה דרך דרכָה הוסר מוחזיק הכליל. לאחר מכן, התקין את מוחזיק הכליל באותנה דרך דרכָה הוותקנית התפסונית.

אסור בהחולט להשתמש בתפסונית רגילות במצב של קידום בהקשה.



החלפת כסוי האבק (צ'יר C)

- כסוי האבק (5) מנע חדירת אבק אל המנגנון. החלף מיד כסוי אבק שהתבלה.
- משור לאחרור את שרול הנעליה של מוחזיק הכליל (10) ומושך והסר את כסוי האבק (5).

שימוש בכבל מרירות

אם יש צורך להשתמש בכבל מרירות, השתמש תמיד בכבל מרירות מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכליל (ראה נתוניים טכניים). שטח החתך המזערני של המוליך הוא 1.5 ממ"ר. כאשר משתמשים בכבל מרירות המואחסן על תוף, חובה תמיד לפזר את הכלבל עד הסוף.

הרכבה וכוכון

פני הרכבה והרכונה של הכליל חובה לנתק אותו מרשת החשמל.



בחירת מצב עבודה (צ'יר B)

ניתן להשתמש במקדחה הרטוט במצבי העבודה הבאים:



קידוח רגיל: מיועד להברגת ברגים וכן לקידוח בפלדה, עץ וחומר פלסטיים.

קידוח עם הקשה: מיועד עבור פעולות קידוח בעטן ובחוורני בנייה אחרים.

הקשہ בלבד: ליציעו עבודה איזטמל,

ליישומי חייבה באיזטמל ולהריסה. במצב פעולה זה אפשר להשתמש בכליגם גם כמנוף לשחרור מקדח תפוס.

סיבוב הכליל: מצב שבו מוחזק לעבודה אלא רק לצורך סיבוב איזטמל שטוח למצב הרצוי.



לחיבור מצב העבודה, לחץ על גוף הבטיחות (3) וסובב את מתג בורר מצב העבודה (2) עד שהוא מצביע על הסמל של מצב העבודה החדשously.

שחרר את גוף הבטיחות ובודק שמתג בורר מצב העבודה נועל במקומו.



כיוון מצב האיזטמל

ק"מimat אפרשות לכוון ולנעול את האיזטמל ב-24 מצבים שונים.

• סובב את מתג בורר מצב העבודה (2) עד שהוא מצביע על מצב "סיבוב הכליל".

• סובב את האיזטמל למצב הרצוי.

• מצביע על מצב "הקשہ בלבד".

• סובב את האיזטמל עד שהוא נועל במקומו.

הכנסה והוצאה של אביזרים מסווג SDS-plus ® (צ'יר C)

כל זה משתמש באביזרים מסווג SDS-plus ® (עיין בצייר C על מבט בחתך של קנה כליל מסווג SDS-plus ®). אנו ממליצים על שימוש באביזרים מקצועיים בלבד. נקה וווך את קנה הכליל.

ודא תמיד שהכלי מונוטק לאחר סיום העבודה ולפניהם הוצאה התקע משקע החשמל.

קידוח (ציר A)

- סובב את מתג בורר מצב העבודה (2) עד שהוא מציבע על מצב "קידוח".
- החלף את מחזק הכליל בתפסנית (DT7018).
- בעצם העבודה כפי שפורט עbor קידוח במצב של מקדחה רותטת.

אסור בהחולט להשתמש בתפסניות רגילותות במצב של קידוח בהקשה.



עובדות אי-ימל וחזקיבה (ציר A)

- סובב את מתג בורר מצב העבודה (2) עד שהוא מציבע על מצב "הקשה בלבד".
- התיקן את האיזמל המתאים וסובב אותו מעת ואופן דני כדי לנעל אוטו באחד מבין 24 המצים האפשריים.
- គונן את ידית הצד (8) לפि הצור.
- הפעל את הכליל והתחול לעבוד.
- ודא תמיד שהכלי מונוטק לאחר סיום העבודה ולפניהם הוצאה התקע משקע החשמל.

- אל תשתמש בכלי זה לצורך ערבות או שhibaה של נזלים דליקים מאוד או גפירים (בגון, כוהל וכו').
- אל תערבב ואל תשאב נזלים rmsוננים כחומרם דליקים.



ניתן לרכוש אופציה סוגים שונים של מקדחים ואיזמלים מסוג SDS-plus®.

פונה לתchanת השירות שלר ל渴בלת מידע נוסף על איזרים מתאימים לכלי שלר.

תחזוקה

- הכלי שלך, מותוצרת דה-וילט, תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מצערית. פועלה ממושכת ומשבנית רצון של הכליל תיליה בטיפול נכון בכלבי ובינוי סדר.
- כלי עבודה זה אינו מיועד לטיפול או תיקון על ידי המשתמש. הבאת הכליל לתchanת שירות מורשת של דה-וילט אחריו 40 שעות שירות בערך. אם התעורררו בעיות כלשהן לפני כן, פונה לתchanת שירות של מורותות של דה-וילט.
 - הכלי יפסיק לפעול, באופן אוטומטי כsharpבשותה הפום בלוייט.



סיכה

הכלי החשמלי שלך אינו זמין לשיכח נוספת. חובה תמיד לסוך איזרים וצד עזר בהם משתמשים בסבב מהזקן הכללי SDS-plus®.

- התקן CISIO אבק חדש.
- שחרר את שרול הנעליה של מחזק הכליל.

הוראות שימוש

- הקפד תמיד לפעול על-פי כל הוראות הבטיחות והתקנות התקיפות.
- עליך תמיד להיות מודע למקומות של צינורות ובעלי חשמל סוכיים.
- הפעל רק לחץ קל על הכליל (5 ק"ג בערך).
- הפעלת כוח גדול מדי אינה מאיצה את הקידוח אלא מפחיתה את ביצועי הכליל וඅף עלולה ל��ר את חייך.
- אל תקדח ואל תחדור עמוק כדי למנוע נזק לכיסוי האבן.



הפעלה והפסקת פעולה (ציר A)

- להפעלת הכליל, לחץ על מתג בקרת המהירות (1).
- לחץ המופעל על מתג בקרת המהירות יקבע את מהירות פעולות הכליל.
- להפסקת פעולות הכליל, הרפה מהמתג.

קידוח עם הקשה (ציר A)

- סובב את מתג בורר מצב העבודה (2) עד שהוא מציבע על מצב "קידוח עם הקשה".
- התיקן את המקדח המתאים. להבטחת התוצאות הטובות ביותר השתמש במקדחים איסותים, בעלי קיצה של מתק"ש (וידיה).
- គונן את ידית הצד (8) לפி הצור.
- קבע את עומק הקידוח, אם יש צורך בכך.
- סמן את המקום בו יש לקודח את החור.
- הצב את קיצה המקדח על נקודת הקידוח והפעל את הכליל.
- ודא תמיד שהכלי מונוטק לאחר סיום העבודה ולפניהם הוצאה התקע משקע החשמל.

קידוח באמצעות מקדח כו

- סובב את מתג בורר מצב העבודה (2) עד שהוא מציבע על מצב "קידוח עם הקשה".
- គונן את ידית הצד (8) לפי האזורה.
- התיקן את מקדח המרכז בנקודת הקידוח. הצב את מקדח המרכז על נקודת הקידוח וחץ על מתג בקרת המהירות (1). בצע קידוח עד שמקדח הכוון חזר לתוך הבטון לעומק של 1 ס"מ.
- הפסק את הקידוח והסר את מקדח המרכז. החזר את מקדח הכוון אל החור והמשך בקידוח.
- כאשר יש לקידוח דרך מבנה שעוביו עולה על העומק של מקדח הכוון, שבר לעתים תכופות את גיל הבטון הנוצר בטור מקדח הכוון בעקבות הקידוח. כדי למנוע שבירה בלתי-רצואה של הבטון סביב החור, ראשית יש לקידוח חור עמוק דרך המבנה בקוטר של מקדח המרכז. לאחר מכן יש לקידוח את החור במבנה משני הצדדים.



ニカイ

**כלים פסולים ושמירה על הסביבה**

הבא את הכלים הפסולים שלא תחננת שירות מורשת של דה-וילט, שם ידאו ליסילוקם באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

הצהרת תאימות

חברת דה-וילט מזכה אותה שצל הבדיקה החשימים האלה תוכנו לעמידה בכל דרישות התקנים הבאים: EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

לקבלת מידע נוסף, התקשר אל כתובת המפורשת להלן של חברת דה-וילט, או עין בחלק האחורי של חוברת זו.

רמת לחץ הרשע לפי התקנים EEC & 98/37//86/188 :EN 50144, שהוא נמדד לפי תקן EEC

L _{PA} 104	*dB(A) ליד אוזני המפעיל
------------------------	----------------------------

נקוט בכל האמצעים להגנה על השמיעות.

עצמת האצה משוקלתת על-פי תקן EN 50144² 11 מ'/'שניה²

מנהל מחלקה הנדסה ופיתוח מוצרים

Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany

הוראות בטיחות

בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד להקפיד על כל כללי הבטיחות השימושים כדי להפחית את הסכנות של התלקחות אש, התמחשות ופגיעה גופנית.

לפני הפעלת הכלי עליך לקרווא בעין חוברת זו. שומר חוברת זו לשימוש עתידי.

כללי

שמר על ייקיון איזור העבודה

שולחן עבודה או מקום עבודה שיאנו מסודר עלול לגרום לתאונות.

2 התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה
אל תחשוף את כלי העבודה לאשם. אל תשתמש בעלי בתנאי סביבה חמימים מאד או רטובים. הקף 300 עד 250 (200) מטר תארורה טוגה של מקום העבודה על (לוקס). אל תשתמש בכל מקומות בהם הוא עלול לגרום לשရיפה או להתקפיצות, כמו למשל בקרבת מזווים וצדים דלקים.

3 הרחק ילדים ממקום העבודה
 אסור לאפשר לילדים, עברו אורך או בעלי חיים להתקבר לאיזור העבודה או לגעת בכלי או בכבל החשמל שלו.

4 לבש בגדיים מתאימים
אל תלבש פריטי ביגוד רפואיים ועל תענד תכשיטים מכיוון שהם עלולים להיותם בחקלים סובבים. השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שער אורך כדי להרחיק אותו איזור העבודה. שעונדים מוחז לבגנונה ומולץ להשתמש בכפפות עבודה מתאימות ולנעוט נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה.

5 הגנה אישית
השתמש תמיד במשקפי מגן. השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום להתקפות חלקיים. אם החולקים המתועפים עלולים להיות חמימים מאד, לבש גם סינר מחומר עמיד בטמפרטורות גבוהות. השתמש תמיד בצד הגנה לאוזניים. חבוש תמיד קסדת בטיחות.

6 הגנה מפני התמחשות
מנן ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מאורוקם (כמו למשל צינורות מים, רדייטורים ועוד). מערכת הסcka, תנורים חשמליים, מקררים וכו'). כאשר מפעלים את הכלי בתנאים קשים (כמו למשל במקרה של תלחות גבוהה, במולר פעולות עבודה המיצרת כמהות גדולה של שבבי מתקצת וכו') ניתן לשפר את הביצירות החשמלית שלו על-ידי התקנת שני מבודדים או מפסק חותך בקנו ההזנה.

7 שומר על יציבות

הקפד על עמידה יציבה ושינוי משקל.

8 שומר על ערכנות

שים לב לעבודה אותה יש לבצע. פעיל בהיגיון. אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואני ערני.

- 17 אל תפגע בשלמותות ותקנות הכבב**
אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבב
שלו. אסור בהחלט למשוך בכבל כדי לתקן את
הכלי מרשת החשמל. הרחק את הכבב מקורות
חום, שמן ומקומות חמים.
- 18 אחסן כל' עבדה שאים בשימוש**
כ舍לי העבודה אינם בשימוש צחוב להאחסן אותם
במקום יבש ונעול, הרחק מטבח ידים של ילדים.
- 19 טפל בכלים כהלה**
שמור על הכלים במאובט תקין ונקיים כדי להבטיח
ביצועים טובים ובוטחים יותר. בצע את פעולות
התחזקה והחלפת יצוד העדר עלי-פי ההזראות.
הקפד על ניקיון משמן ורטיבות של הדירות
והמתגים.
- 20 תקינויں**
כל' זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות
השימוש. לתיקון הכליל, פנה לתחנת שירות מושטי
של דה-וולט. אם גדרש תיקון הוא חייב להתבצע
רק עלי-ידי מי שהוסמך לכך ויש להשתמש בחלפים
מקוריים בלבד; אי-ציות לאזהרה זו עלול לגרום
סכנה ממשונית למשתמש.
- 9 אבטחה החלק המשענד**
השתמש במחלצים או במלוחצים כדי לאבטחו
את החלק שיש לנסר. במצב זה הפריט מואבטח
טוב יותר ושתי הדיניזים חופשיות להפעלת הכליל.
- 10 השתמש בצד לפיני אבק**
אם עומדים לרשותך אמצעים לחיבור ציד ליניקו
ואיסוף אבק, הקפיד להשתמש בהם וודא שהם
מחוברים כהלה.
- 11 הסר את המפתחות וכלי הכוון**
בדוק תמיד שהמפתחות והכלי המשמשים לכונון
מוסרים מכהלי לפני הפעלה.
- 12 כלבים מאריכים**
בדוק בקפידות את הכבב המאריך לפני כל שימוש
והחלף אותו אם הtgtala בו נזק. כאשר מפעלים את
הכליל במקומות שאיןו מקרים, חובה תמיד להשתמש
בכלבים מאריכים המייעדים לשימוש מוגבל לכיתת
השמיינם ומוסומים בהטאם.
- 13 השתמש בכל' המתאים**
יעוד הכליל מתואר בחומרת הזראות זו. אל תאמץ כל'
עבדה או כל' עדיר יעודיים קטנים כדי לבצע בעבודות
המחייבות שימוש בכליל עבדה המתאים לעומס
כבד. הכליל יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר
כאשר הוא יופעל בקצב העבודה אליו הוא מיועד. אל
תאמץ את הכליל.
- 14 אזהרה!** שימוש בצד עדר קלשו או ביצוע פעולה
בכל' זה שלא הומלץ בחומרת הזראות זו עלולים
לגרום למכות פגעה גופנית.
- 15 נתק את תקינות הכליל**
לפני השימוש חובה לבדוק את הכליל ואת הכבב
החשמלי לאגלי כל' פגם או נזק. בדק את היישור
ואת חופש התנעעה של חלקיים נעים, שבר חלקיים,
נזק למגינים ולמתגים או כל פגם או נזק אחר שלועל
להשפע על הפעולה התקינה של הכליל. ודא שהכליל
תיקון כדי שיפעל כהלה ויבצע את הפעולות עבורו
הוא ייעד. אל תשתמש בכליל אם הtgtala בו פגם
או נזק. אל תשתמש בכליל אם מתג הפעלה שלו
אינו מספיקי וננטק אותו כהלה. תיקון של נזק או
של חלקיים חייב להתבצע רק עלי-ידי תחנת
שירות מושטי של דה-וולט. אסור בהחלט לנסות
לבצע תיקונים אלה בעצמך.
- 16 מנע הפעלה שלא בכוננה**
אל תישא כל' המחבר לרשת החשמל כשהאכבע
מנוחת של מתג הפעלה/הפסקה.
ודא שתמג הפעלה של הכליל נמצא במצב מנוח
לפני חיבור הכליל לרשת החשמל.

GB	WARRANTY CARD	LT	GARANTINIS TALONAS
D	GARANTIEKARTE	LV	GARANTIJAS TALONS
CZ	ZÁRUČNÍ LIST	PL	KARTA GWARANCYJNA
H	JÓTÁLLÁSI JEGY	IL	תעודת אחריות

DEWALT®

12

GB	month
D	monate
CZ	měsíců
H	hónap
LT	mén
LV	mēneši
PL	miesiący
IL	דודש

GB	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
D	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
LT	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
IL	מ' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה



Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155



Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601



Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167



Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>



Black & Decker Központi
Garanciális és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014



Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73



Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Riga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591



קובצת מסחרי עבודה בע"מ, נציגיblk אנד דקර
דווילט בשארל.
מבצעת שירותים ארציות ואולם תצוגה מרכזית.
כתובת: ר' המרכה 1 איזור התעשייה חולון
טלפונים: 5588910-03 פקס: 5588832-03
www.dewalt.org.il
אתר אינטרנט: www.blackanddecker.org.il



Adres serwisu centralnego
ERPTECH
ul. Obozow 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

! אזהרה: יש להזין את הכליל מרתש
החشم רק דרך מפסק מגן לדרם דלף,
הפועל בזמן שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.

Documentation of the warranty repair

Garantinių remontų dokumentacija

Dokumentation der Garantiereparatur

Garantijas remonta dokumentācija

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javítás dokumentálása

תיעוד תיקון לאחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pienemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	'on	תאריך הקבלה לתיקון	תאריך התיקון	mos' zamenna ha tikon	תקלה	חותמת חתימה