





559866-53 IL

תורגם מההוראות המקוריות


D28700

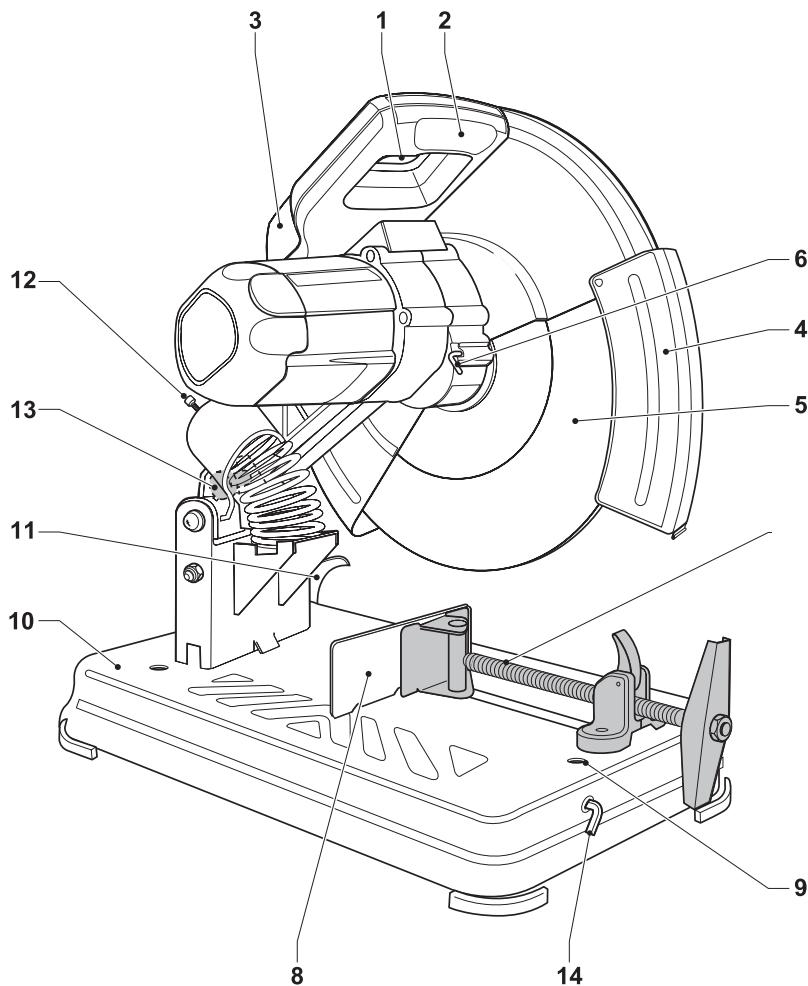


A

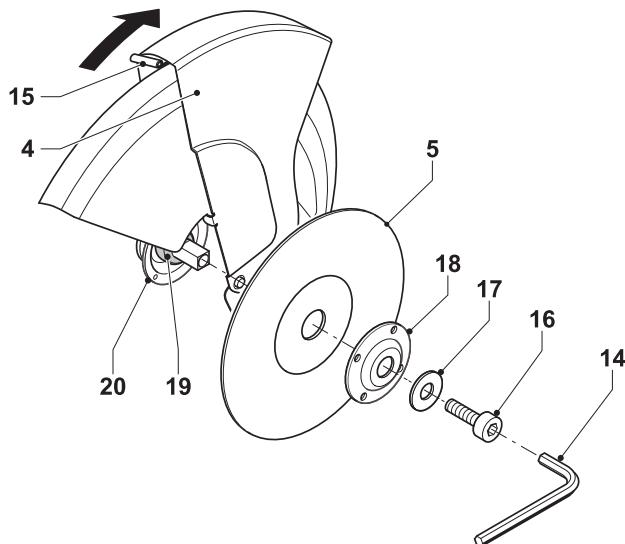


B1

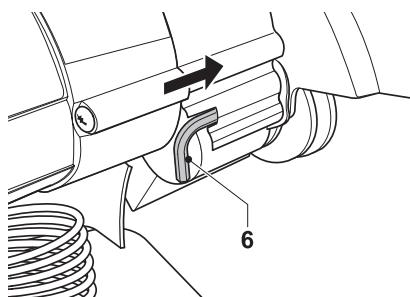


B2

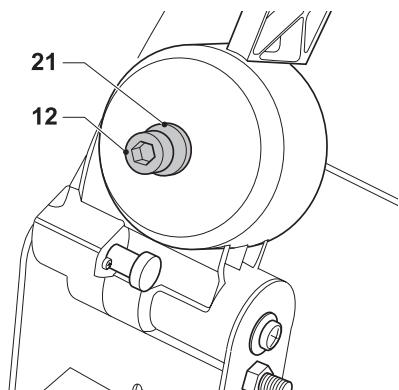


B3

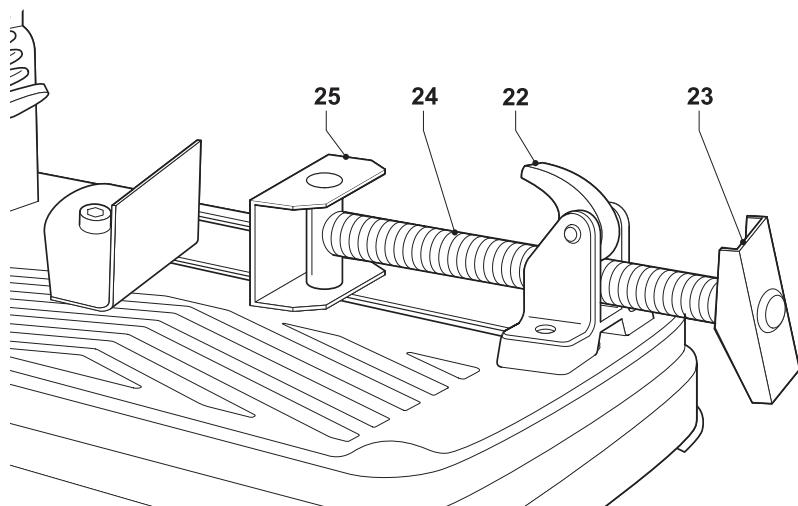


C1

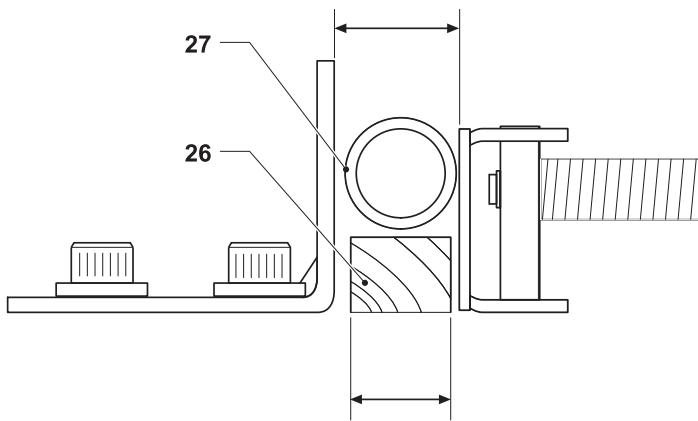


C2

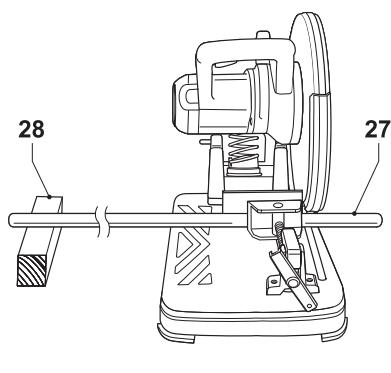


C3

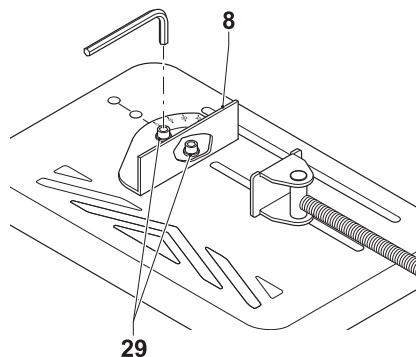

C4

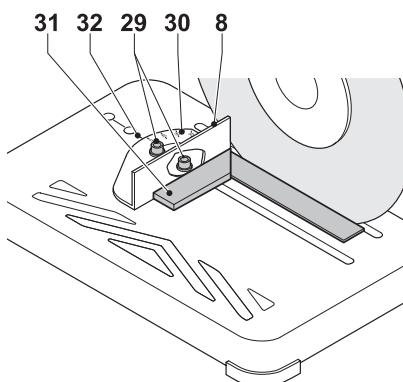

D

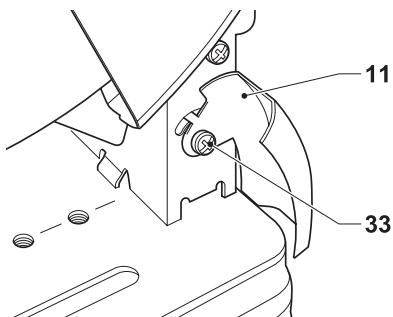

E

ברכוטינו!

- בדוק את הכלי, החלקים והאבירים למק שהיה עלול להיגרם במהלך המשלוחה.
- קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו לפני הפעלת הכלי.

(A) ציור (A)

המסור השורף D28700 מיועד לחיבור של חומרים

מפלדה בעלי צורות שונות	1
מתג הפעלה/הפסיקה	2
ידית הפעלה	3
ידית נשיאה	4
מגן	5
דיסק חיטוך	6
נועל כוש	7
הדק החומר	8
גדר	9
קדח התקינה	10
שולחן ניסור	11
מסטט גזים	12
גובל עומק חיתוך	13
פין נעילה	14
פתח אלן	

בטיוחות شمالית

המנוע החשמלי בכלி זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד. לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודאי תמיד שמתהה הרשת מוגאים למתח העבודה של הכלי, הרשום על לוחית הזיהוי שלו.

הכלי שלר מבודד בבדיקה כפול על-פי תקן EN 61029-2:2009; וכן אין צורך במוליך ארקרה.



שימוש בכבל מאיריך

אם יש צורך להשתמש בכבל מאיריך, השתמש תמיד בכבל מאיריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי (ראה נתוני טכניים).

surface contact resistance של המוליך הוא 1.5 mΩ. כאשר משתמשים בכבל מאיריך המואחסן על توף, חובה תמיד לפרוס את הכלב עד הסוף.

חיבור המסור לרשת החשמל

מקור המתח להפעלת כלி זה חייב להיות מוציד בנתיב הגנה 16 אמפר עם השהיית זמן.

מפל' מתח

זרמי פרץ גורמים למפל' מתח ורגעיים. בתנאי הՁנתת מתח גרעינים, ציוד חממי אחר עלול להיות מושפע.

בחורת לרכוש כלி של חברת דה-וולט (DeWALT). שנים רבות של ניסיון, פיתוח מוצריהם וחדשנות מבטחים שברשת דה-וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועים בכל ענודה חשמליים.

נתוניים טכניים

D28700	
מתח	230 V
הספק נרער	2,200 ואט
הירות מרובית ללא עומס סיל"ד	3,800 מטר/שניה
הירות הקיפה מיינימלית	80 מטר/שניה
של דיסק החיתוך	355 מ"מ
קדח הדיסק	25.4 מ"מ
עובי גוף הדיסק	2.66 מ"מ
סוג דיסק החיתוך	'שר', ללא מגעuta
יכולת ייסור לרוחב החומר ב-	
חומר עגול	115 מ"מ
חומר מרובע	119x119 מ"מ
חומר מלבי	115x130 מ"מ
חומר מצולע	137x137 מ"מ
יכולת ייסור לרוחב החומר ב-	
חומר עגול	98 מ"מ
חומר מרובע	98x98 מ"מ
חומר מלבי	115x98 מ"מ
חומר מצולע	98x98 מ"מ
משקל	18 ק"ג

תיכים:

כלים לעבודה במתח 230 וולט 10 אמפר, בקי החזנה

בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים: מצין סכנה של פגעה גופנית, מוות או נזק לכלי בעקבות אי-ציות להוראות ולאזהרות המפורטות בחוברת זו.



מצין סכנה התהשמלות.



סקנת שריפה.



תכולות הארזה

ארזה זו מכילה:	
1	משור שורף
1	דיסק חיתוך
1	פתח אלן
1	חברת הוראות
1	תרשים מפורק

- לחץ את הידית (22) (בכוון הלחוי (25) עד לשילובה עם בורג המלחיצים (24)).
- סובב את הידית (23) (בכוון השעון והדק היבט את החלק שיש למסר).
- כדי לשחרר את החלק שיש לנסר, סובב את הידית (23) נגד כיוון השעון.

- כדי להגדיל את כושר הניסור, הנח בлок מרוח (26) מתחתיו לחלק שיש לנסר (27). בлок המרוח ציריך להיות צד במקצת מהחומר שיש למסר (ציר (C2)).
- תמוך חלקיים ארוכים באמצעות קורת עץ (28) (ציר (C3)). אל תקבע במלחיצים את הקצה המנוסר (27).



- (C1) אפשרות הנעה מהירה** (ציר (C1))
מלחיצי ההידוק מציעים אפשרות להנעה מהירה.
• כדי לשחרר את המלחיצים, סובב את הידית (23) סיבוב אחד או שניים נגד כיוון השעון ומשור את הידית (22) (בכוון הידית (23)).

- (C4) כיוון מצב מלחיצי ההידוק** (ציר (C4))
ניתן לכוון את מצב מלחיצי ההידוק בהתאם לדיסק החיתוך.
• הסר את בורגי הגדר (29) באמצעות מפתח אלן (14).
• הרז את הגדר (8) לפני הצורך.
• התקן מחדש את בורגי הגדר (29) והדק אותו כדי לנעול את הגדר (8).

- כוונון דיזית הניסור (ציר (D))**
במסור זה מתוצרת דה-וולט ניתן לבצע חייטוכים זוויתיים בזווית של עד 45° .
• הרפה את בורגי ההידוק (29) כדי לשחרר את הגדר (8).
• הצב את הגדר (8) בזווית הרציפה. ניתן לקרוא את הזווית על הסוללה (30).
• הדק את בורגי ההידוק (29) כדי לנעול את הגדר (8).

- בדיקות וכוונון של סקלת הזווית (צירום A ו-D)**
הרפה את בורגי ההידוק (29) כדי לשחרר את הגדר (8) (ציר (D)).
• משור את ידיית המסור כלפי מטה ונעול אותו במצב זה על-ידי לחיצה על פין הנעליה (13) (ציר (A)).
• הנז חוץ (31) ווגזר אותו אל הגדר (8) ואיל דיסק החיתוך כדי ליצור זווית 90° מושלמת (ציר (D)). בדוק שהסתמך 0° שעל הסקללה (30) מתלבך עם הסימון שעל השולחן (31).
• הדק את בורגי ההידוק (29) כדי לנעול את הגדר (8).
• משור החוצה את פין הנעליה (13) והזר את הידית למצב המנוחה העליון שלו (ציר (A)).

אם עכבות (אימפרדיון) המערכת של רשת ההזנה נמוכה מ-0.25 א Ohm, קרוב לוודאי שלא תיגרם הבעיות כלשהן.

הרכבה וכוונון



לפני הרכבה והכוונון של הכלים חובה לנתק אותו מراتת החשמל.

התקנה על שולחן עבודה (ציר (A))

קדחי התקינה (9) מקלים על התקנת המסור על שולחן עבודה.

הסורה והתקנה של דיסק חיתוך (צירום B1 - B3)

- ששחרר במצב מנוחה, השתמש בשפה (15) כדי להחליק לאחר מכן את המגן (4). השאר את המגן במצב המכונן שלו (ציר (B1)).
- לחץ על גוף הקוש (6) והחזק אותו במצב לחץ (ציר (B2)).
- סובב את דיסק החיתוך (5) עד שיינעל. השתמש בפתח אלן (14), הסר את הבורג (16) על-ידי סיבוב נגד מגמת השעון ולאחר מכן הסור את הדיסקית השטוחה (17) ואת ארגן העצר (18) (ציר (B2)).
- בדוק שדיסקית המרווח (19) נמצאת במקומה המקורי (20).
- התקן את דיסק החיתוך (5). ודא שהדיסק החדש מותקן בצד אל דיסקיות המרווח (19) ובכיוון סיבוב הנכוון.
- הדק את הדיסק למיקומו באמצעות ארגן העצר (18). הדיסקית השטוחה (17) והבורג (16).
- הורד והחרד את המגן למיקומו ושחרר את גוף הקוש (6).
- כוון את עומק החיתוך לפני הצורך (ציר (B3)).

כוונון עמוק החיתוך (ציר (B3))

ניתן לכוון את עומק החיתוך כדי להתאים לדרגת החשיקה של דיסק החיתוך.
• בצע מעבר ניסיון כהה מסור כבוי ובודק את המרווח.

- אם נדרש כוון, פעל כמפורט להלן:
- הרפה את הידוק אום הנעליה (21) מסוף סיבובים.
- סובב את בורג גובל העומק (12) פנימה או החוצה עד להשגת עומק החיתוך החדש.
- הדק את אום הנעליה (21).

בזמן החלפת דיסק החיתוך, כוון תמיד את גובל העומק למצב המקורי שלו.



התקן החלק שיש לנסר (צירום A ו-C4-3)

- הכלי מצויד במאדק לחומר הנחתך (6) (ציר (A)).
- משור את הידית (22) לכיוון הידית (23) (ציר (C1)).
- לחץ קדימה את בורג המלחיצים (24) עד שלחיי ההידוק (25) כמעט נוגעת בחלק שיש לנסר.

- הנmr את המן (4) אל שולחן הניסור (10) ואבטחו את המסור במצב זה על-ידי לחיצת פין הנעילה (13) פנימה.
- העבר את הכל'י בעזרת ידית הנשיאה (3).
- כדי לשחרר את הכל'י, לחץ מעט על ידית הפעלה ומשור החוצה את פין הנעילה (13).

תחזוקה

הכל'י שלך, מותוצרת דה-וילט, תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזקה מוגעת. פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכל'י תלויה בטיפול נכון בכל'י ובינויו סידר.



סיכה

הכל'י החשמלי שלך אינו זקוּק לשיכת נוספת.



ניקוי

שמור על ניקיון חיצוני האווור ונקה באופן סדר את בית הכל'י באמצעות מטילת רכה.

הגנת הסביבה



אייסוף נפרד. אסורה לסלק מוצר זה ביחד עם אשפה ביתית רגילה.

אם תחליט يوم אחד שאין לך צורך יותר בכל'י של דה-וילט שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי, אל תשליך לאשפה הביתית את הכל'י שאתה לא你需要 לשובו שימוש.แทน את הכל'י באיסוף נפרד של אשפה.



אייסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרן אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר. חומרים ממוחזרים או שנעשה בהם שימוש חוזר מס'עים למוניטין צהום הסביבה ומפחדים את הדרשאה לחומר גלם בסיסיים.

יתכן כי התקנות המקומותית מעמידות שירוטי איסוף נפרד למוצרים חשמליים בייטים באטרוי פסולת עירונית או שתוכנן למסור את הכל'י הישן שלך לתהנות בה תרכוש מօר חדש.

חברת דה-וילט מספקת מתן המועד לאיסוף ולמייחזר מוצרי החיבור לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם. כדי לנצל שירות זה, החזר את המוצר שלך לכל תחנת שירות מושנית שתאפשרו אותו מטעמו.

תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשתית הקרויה אליך על-ידי התקשרות לנציגות דה-וילט המקומיית לפ' הכתובת המפורשת בחוברת זו. לחיליפין, רשותת תחנות השירות המורשות של דה-וילט, כולל

כונן מסיט הגיצים (ציר E)

- הרפה את הידוק הבורג (32).
- כון את מסיט הגיצים (11) למשך הרוץ.
- דדק את הבורג (32).

הוראות שימוש

- הקפד תמיד לפחות על-פי כל הוראות הטכניות והתקנות התקיפות.
- אל תפעיל לחץ מופurd על הכל'י.
- הימנע מהפעלת עומס יתר. אם הכל'י מתחמם, הנה לו לפעול לפחות במשך מספר דקות.



לפני הפעלה:

- התקן את דיסק החיתוך המתאים. אל תשתמש בדיסק חיתוך בלויים מוד'. אסור להשתמש בדיסק חיתוך שמיועדים למחריות נזוכות ממהירות הסיבוב המורבית של המסור.
- ודא שהדיסק מסתובב בכיוון החצים המוסומנים על האביזר ועל הכל'י.
- אבטח הטיבת את החלק שיש לנסר.
- הקפד לכון בכוון תחת סמי הגיצים.

ביצוע ניסור (ציר A)

- הצב את החומר שיש לנסר בצד דגדר (8) וקבע אותו היבב באמצעות לחוי ההידוק (7).
- הפעל את המסור ומשוך את דיזית הקבירה (2) כלפי מטה כדי לבצע את החיתוך. הנה למנוע להגעה למלאה המרתו לפני תחילת הניסור.
- הנה לדיסק לבצע את הניסור באופן חופשי. אל תפעיל כוח.
- לאחר סיום הניסור, נתקק את המסור והחזיר את הדזוע למשך המנוחה העליון שלו.

הפעלה והפסקת פעולה (ציר A)

- מתג הפעלה/הפסקה (1) של המסור מותקן בידית הפעלה (2).
- להפעלת הכל'י, לחץ על מתג הפעלה/הפסקה (1).
- המשך להזוז על מתג הפעלה/הפסקה בכל מחלך החיבור.



- להפסקת פעולה הכל'י, הרפה מהמתג.
- אל תפעיל ואל תפיסק את פעלות הכל'י כאשר הוא נמצא תחת עומס.



- אסורה בהחלה לנסר מגנזיום.
- פנה לתהנת השירות שאל'ק לקבלת מידע נוסף על אודות אביזרים מותאיים לכל'י שלך.

הובללה (ציר A)

- כל' זה מצוי בפין נעילה (13) אשר נועל אותו במצב סגור לצורך נשיאה והעברה למקום.

הצהרת תאימות

D28700



חברת דה-וולט מצהירה בזאת שכל העבודה
החשמלית האלח תוכנה לעמידה בכלדרישות
התקנים הבאים: EEC, 89/336/EEC, 98/37/
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 55014-2,
EN 61029, EN 55014, EN 61000-3-2 &
.EN 61000-3-3.

לקבלת מידע נוספת, התקשר אל הכתובת המפורטים
לelowן של חברת דה-וולט, או עיין בחלק האחורי של
חוברת זו.

98.5	L_{PA} (לחץ הקול)
107	L_{WA} (עוצמת הרעש)
4.3	עוצמת האיצה משקללת מ'/ m^2
2.8	K_{PA} (תחום סטטיה של לחץ הקול)
2.8	K_{WA} (תחום סטטיה של עוצמת הרעש)

מנהל מחלקה הנדסה ופיתוח מוצרים

Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany

<p>9 אבטח את הפריט המעובד השתמש במלחים או במלהצאות הדוק כדי לאבטוח את הפריט המעובד. במצב זה הפריט מואבטוח טוב יותר ושתי הדינמיות חופשיות להפעלת הכלים.</p> <p>10 השתמש בצדיו לפניכי אבק אם עמודים לרטוטך אמצעים לחיבור ציד ליניקה ואיסוף אבק, הקפד להתקין אותן ולהשתמש בהם כהכלמה.</p> <p>11 הסר את המפתחות וכלי הconeון בדוק תמיד שהמפתחות והכליים המשמשים לכונון מוסרים מהכללי לפני הפעלה.</p> <p>12 בכליים מאריכים בדוק בקפידה את הכלב המאריך לפני כל שימוש והחלף אותו אם התרבות בו דזק. כאשר מפעלים את הכליל במקומות שאינם מוקרא, חובה תמיד להשתמש בכליים מאריכים מומודדים לשימוש מוגבל לכיתול השמיים ומוסונים בהתאם.</p> <p>13 השתמש בכלי מתאים יעוד המסתור מותואר בחוברת הוראות זו. אל תאמץ כליל בעבודה או כליל ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות המכניות שמשוו בכליל בעודה המתאימים לעומס כבד. הכליל יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר מאשר הוא יופעל בקצב העבודה אליו הוא מיועד. אל תאמץ את הכליל.</p> <p>14 בדוק את תקיןות הכליל לפני השימוש חובה לבדוק את הכליל ואת הכלב החשמלי לגלילי כל פגם או דזק. לבדוק את היישור ואת וופש התנועה של חלקים עums, שבר חלקים, נזק למגנים ולמוגנים או כל פגם או נזק אחר שליל להפעלה על הפעולה והתיקינה של הכליל. ודא שהכליל תקין כדי שיפעל כהכלמה ויבצע את הפעולות עבורו הוא ייעוד. אל תשתמש בכליל אם התרבות בו פגם או דזק. אל תשתמש בכליל אם מותג הפעלה שלו אינו מופיע ומונתק מה הכללה. תיקון של דזק או של חלקים בגומרים חמימים חייב תחכער רק על ידי תחנת שירות מורשת של דה-וולט. אסור בהחלה לסתות לבצע תיקונים אלה בעצמך.</p> <p>15 נתק את הכליל מרשת החשמל הפסיק את פעולות הכליל ומטען עד עצירה מוחלטת לפני השארת הכליל ללא השגחה. נתק את הכליל מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש, לפני החלפת חלקים כלים, ציוד עזר או כלים ייעודיים שלו וכן לפני ביצוע טיפול בכליל.</p> <p>16 מנע הפעלה שלא בconeona אל תישא כלים המחוור לרשות החשמל כשההאכבע מונחת מתחת למרגן הפעלה/הסקקה. ועוד שמתג הפעלה של הכליל נמצא במצב מונתק לפני חיבור הכליל לרשות החשמל.</p> <p>17 שומר על תקיןות הכלבל אסור בהחלה לשאת את הכליל באמצעות הכלבל</p>	<p>הוראות בטיחות</p> <p>בזמן שימוש בכליל עבודה חשמליים חובה תמיד להקפיד על כל כללי הבטיחות הישנים כדי להפחית את הסוכנות של התלקחות אש, התחשמלות ופגיעה גופנית. לפני הפעלה הכליל עיר לקרה בעין חוברת זו. שמר חוברת זו לשימוש עתידי.</p> <p>כליל</p> <p>1 שומר על ייקין אזור העבודה שולחן העבודה או מקום העבודה שאתה מסודר עליו לגרום לתאונות.</p> <p>2 התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה אל תהשך את כליל העבודה לךם. אל תשתמש בכליל בתנאי סביבה לחים מאוד או רטובים. הקפד על תארואה טובה של מקום העבודה (עד 250 לוקום). אל תשתמש בכליל במקומות בהם הוא עלול גורם להפרעה או לא התפשצות, כמו למשל בקרבתנוודים וגוזם דלקים.</p> <p>3 הרחק ילדים ממקום העבודה אסור לאפשר לילדים, עוברים או בעלי חיים להתקרבר לאזור העבודה או לגעת בכליל או בכבל החשמל שלו.</p> <p>4 לבש בגדיים מתאימים אל תלبس פריטי ביגוד רפואיים ואל תענד תכשיטים מכיוון שהם עלולים להיתפס בחקלים סובבים. השתמש באמצעים מותאים ונענו גלעים בעלות סוליות להרחק אותם מאזור העבודה.</p> <p>5 הגנה אישית השתמש תמיד במשקפי מגן. השתמש במסכת הגנה לפחות מפונס או במסכת אבק בכל מקרה בו העבודה עלולה ליזיר אבק או לגרום להתקעפות חלקיים. אם החלקים המתעופפים עלולים להיות חדים מאוד, לבש גם סינר מחומר עמיד בטפרטורות גבוהות. השתמש תמיד בצד הגנה לאוזניים. חbos תמיד קסדת בטיחות.</p> <p>6 הגנה מפני התחשמלות מנע כל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מארוקים (כמו למשל צוירות מס' דודאיםים של מערכת הסיטה, תנורים חשמליים, מקררים וכו'). כאשר מפעלים את הכליל בתנאים קשים (כמו למשל במקרה של לוחות גבואה, בהורלן קוזוז המיציר כמות גדולה של שבבי מתקצת וכו') ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על ידי התקנת שנאי מבודד או מפסק קצר בקון ההזנה.</p> <p>7 שומר על יציבות הקפד על עמידה יציבה ושיוי משקל.</p> <p>8 שומר על ערכות שים לב לעבודה אותה יש לבצע. פעל בהיגיון. אל תפעל את הכליל כאשר אתה עירג' ואינך ערגי.</p>
--	--

משמעות הגיצים מתחמם מאוד במהלך השימוש. הימנו מגע או כוונון של מסיט הגיצים מיד לאחר פעולה המסורה.

הפסיק את פעולת הכליל והמתן עד לעצירת דיסק החיתוך לפני הדיסק נזק החומר המנוסף או שינוי הקביעות.

אחרי הפסיקת פעולת הכליל, אסור בהחלט לנוטת לעצור את סיבוב דיסק החיתוך על-ידי לחיצה כנגד צד הדיסק.

אל תשתמש בנזקי חיתוך. נזקים אלה עלולים להתקח או לגרום להתקשותם. בדוק שהחלק המעובד מיציב ומואטח היטב.

השתמש רק בדיסק המומלץ על-ידי היצרן. אסור בהחלט לשתמש בלבד מטbor או בכל סוג אחר של היבטים משוניים.

המהירות המרבית המותרת של דיסק החיתוך חייבת תמיד להיות שווה לאגדלה מהמהירות המרבית ללא עומס של הכליל, כפי שמצוין על-חותית החיתוך שלו.

אסור בהחלט לשתמש בדיסק חיתוך שמיודוטיהם אין תואמות את המידות המפורטו בתנונים הטכניים.

לפני השימוש, ודאי שדיסק החיתוך מותקן נכון. הנח כליל פועל ללא עומס ובאופן בטוח לפחות 30 שניות לפחות. אם יתגשם לחוש ברעדת משמעותית או אם מתגלה כל פגם אחר, הפסיק את פעולות הכליל. ובדוק לזרוי מוקן הכליל.

אל תשתמש בדיסק חיתוך לביצוע השחזה צד. אל תבצע ניסור של בטון, לבנים, אריחים או חומרים קרים.

אל תבצע ניסור של עצ, פלסטיק או חומרים סינטטיים.

אל תחתוך חומרים מברזל יציקה.

אסור בהחלט לחות מגניזום ונטלי מגניזום.

אל תחתוך כלים חממים או זרים. השתמש בכליל זה במקום מאורר היטב. אל תפעיל את הכליל בקרבת נזלים דליקים, גדים או חומרים דליקים אחרים. גיזים או שבבים להותם הנזירים במהלך החיתוך וכן ניצוצות הנזירים מפעולות ההתקשה של מרשות המנווע עלולים להזכיר חומרים דליקים.

נקה באופן סדר את חיתוך האורור בזמן ביצוע עבודות בתנאים מאובקים. אם יש צורך לנוקת את החיריצים, זכר קודם לנוקת את הכליל המהמתה.

אחסן תמיד את דיסק החיתוך במקום מוגן ויבש, הרחק מטוחן הגישה של לידיים.

אזהרה! השימוש בכליל זה עלול לגרום אבק המכיל חומרים כימיים הדומים כחומר מסרטני, גורמי מוני לדזה וחזקים אחרים לבリアות. הן על מערכת הנשימה באטען ציוד הגנה מתאים.

הגורמים שלහן משפיעים על עצמת הרعش שהכליל מפיק: סוג החומר המנוסף

שלו. אסור בהחלט למשוך בכבל כדי לנוקת את הכליל מרשת החשמל. הרחק את הכליל מקורות חום, שמן ומקומות חדים.

18 אחסון כליל העבודה Aires בשימושiscal העובדה Aires משימוש חובה לאחסן אותו במקומות יבש ונעל, הרחק מטוחן ידם של ילדים.

19 טפל בכלים כהלה

שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח ביצועים טובים וביטחפת ציוד העזר על-ידי ההוראות. בצע את פעולות התחזקה והחלפת ציוד העזר על-ידי ההוראות. הקפד על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות ומוגנגים.

20 תיקונים

כליל זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות הישומיות. לתיקון הכליל, פונה לתנתנת שירות מורשת של דה-וילט. אם נדרש תיקון הוא חייב להתבצע רק על-ידי מי שהוסמך לכך ויש לשתמש בחלילים מקוריים בלבד; אי-כך לא זהה זו עלול לגרום סכנה ממשונית למשתמש.

הוראות בטיחות נוספת עבור מושרים שורפים

- השתמש תמיד בכפפות עבודה רגילות בזמן הפעלת כליל זה.
- הרחק את הידים מדיסק החיתוך. אסור בהחלט לנסר חומר כלשהו המחייב ביצוע פעולה ידנית בתחום של פחות מ-15 ס"מ מדיסק החיתוך הסובב.
- אל תנסר חומר כלשהו שעובי פחות מ-1.2 מ"מ באמצעות דיסק החיתוך שספק עט הכליל.
- אל פעל את הכליל כשהמגנים אינם מותקנים במקומם.
- אל תבצע כל פעולה שהחומר מוחזק באופן ידני.
- השתמש במחלץ הידוק כדי לאבטוח את הפריט המעובד.
- אסור בהחלט לשלווה ידיים מעבר לדיסק החיתוך, לחולקו האחורי.
- הצב תמיד את הכליל על משטח יציב, שטוח ומתוחזק היטב, הנקי מפסולת כגון שבבים ושiry ניסור אחרים.
- לפני התחלת השימוש, בדוק את דיסק החיתוך סדקם או פגמים אחרים. השלר את דיסק החיתוך אם התגלו בו סימני סדקם או פגמים אחרים.
- ודא שדיסק החיתוך אינו נוגע בחומר לפני הפעלת הכליל.
- במחדר העבודה יש להימנע מהקפקת דיסק החיתוך או כל פעולה אלימה אחרת. בכל מקרה כהה חובה להפסיק מיד את פעולה הכליל ולבדוק את דיסק החיתוך.
- אל תפעיל את הכליל כאשר אתה עומד מול הדיסק. הרחק עובי אורח מאזור העבודה.
- היזהר משבחבי הניסור ומהחומר המנוסף. חלקים אלה עלולים להיות חדים וחומיים מאוד. הנה להקלים המנוסרים להתקרר לפני שתגיע בהם.

- סוג דיסק החיתוך
- כוח ההזנה



נקוט בכל האמצעים להגנה על השמייה.

סיכונים נוספים

הסיכון המופיעים להלן נובעים מעצם השימוש במסור זה:

- פציעות הנגרמות כתוצאה מנגיעה בחלקים סובבים
- פציעות הנגרמות כתוצאה מהתרסקות דיסק החיתוך

החשיפה לסיכון אלה גבואה במינוח:

- בטוח הפוללה של המסור
- בסמוך לחלקים סובבים של המסור

למרות היישום של תקנות בטיחות ישנות והשימוש בהתקנים וביצוד בטיחות, לא ניתן למנוע לחילוץ סיכונים מסוימים. סיכונים אלה כוללים:

- פגעה בשמייה.
- סכנת תאונות שלולות להיגרם כתוצאה מחלוקתם הלא מכוונים של דיסק החיתוך.
- סכנת פגיעה בזמן החלפת הדיסק.
- סכנת צביטה ומעicת האצבועות בזמן פתיחת המגנים.

GB	WARRANTY CARD	LT	GARANTINIS TALONAS
D	GARANTIEKARTE	LV	GARANTIJAS TALONS
CZ	ZÁRUČNÍ LIST	PL	KARTA GWARANCYJNA
H	JÓTÁLLÁSI JEGY	IL	תעודת אחריות

DEWALT®

12

GB	month
D	monate
CZ	měsíců
H	hónap
LT	mén
LV	mēneši
PL	miesiący
IL	דודש

GB	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
D	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
LT	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
IL	מ' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה



Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155



Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601



Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167



Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>



Black & Decker Központi
Garanciális és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014



Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73



Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Riga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591



קובצת מסחרי עבודה בע"מ, נציגיblk אנד דקර
דווילט בשארל.
מבצע שירותים ארציות ואולם תצוגה מרכז.
כתובת: ר' המרכה 1 איזור התעשייה חולון
טלפונים: 5588910-03 פקס: 5588832-03
www.dewalt.org.il
אתר אינטרנט: www.blackanddecker.org.il



Adres serwisu centralnego
ERPTECH
ul. Obozow 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

! אזהרה: יש להזין את הכל' מרשת
החשמל רק דרך מפסק מגן לדרם דלק',
הפעול בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.

Documentation of the warranty repair

Garantinių remontų dokumentacija

Dokumentation der Garantiereparatur

Garantijas remonta dokumentācija

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javítás dokumentálása

תיעוד תיקון לאחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pienemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	'on	תאריך הקבלה לתיקון	תאריך התיקון	mos' zamenna ha tikon	תקלה	חותמת חתימה